

## 江油市生态环境高风险点位问题（德华皮革）整改任务完成情况公示表

问题描述	<p>四川德华皮革制造有限公司：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、生产车间雨污分流不彻底。</li> <li>2、含铬污泥积存量较大，危废暂存间已装满，部分已堆存到危废间外面。</li> <li>3、生产厂家以及污水处理站软管较大，管路混乱。</li> <li>4、污泥回收池储量快接近满负荷，随时有溢出的风险。</li> <li>5、涂饰工序未按环评安装活性炭吸附塔进行废气处理。</li> <li>6、污水处理站正在排水，自动监测设备控制开关断开，数采仪、流量计、COD 监测仪、氨氮监测仪、PH 值监测仪均未运行，现场责令企业开启电源开关后各自动检测设备恢复运行。</li> <li>7、污水处理站好氧曝气池未运行，正在进清水稀释污水，公司化验室有不定时盐度监测数据记录。</li> <li>8、有一处含铬污泥堆存场所未设置危废标识标牌。</li> </ol>
责任单位	江油生态环境局、彰明镇
联系电话	0816-3270023、0816- 0816-3482008
整改措施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 雨水沟改设成管道，彻底隔离生产废水进入，门口处垫高 5cm，防止生产废水流入门外雨水沟；</li> <li>2. 已安排运输车辆转运含铬污泥；</li> <li>3. 加强管理，化料分类放置，并下设托盘。软管使用后放回存放室；</li> <li>4. 安排污泥压制，降低污水池水位，防止溢满流出；</li> <li>5. 使用水性涂饰剂，从根源上杜绝；</li> <li>6. 落实专人，对所有在线监测设备实施运行监控管理，按时巡查，发现问题，及时处理；</li> <li>7. 进行分析评估，并对车间盐回收系统加紧建设；</li> <li>8. 该场所已决定设置为监测废液、废油储存场所，现正在进行三防施工，此标识已制作完毕（目前挂在另一地方），待储存场所三防施工完工后，将该标识移至此处安装。</li> </ol>

整改完成情况	<p>完成整改。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 已对雨水沟进行加盖遮挡，雨水通过雨水管直接进入雨水沟流出，场地污水设置沉淀池收集，收集后进入厂区污水处理站处理；</li><li>2. 堆存到暂存间外的含铬污泥已转运，地面已清理，并保持常态，及时转运新产生的铬泥；</li><li>3. 厂区内多余管道、软管已拆除，下一步拟对厂区所有管道进行梳理、标注；</li><li>4. 已联系厂家对压滤污泥进行转运，污泥回收池保持低液位，拟增加雨棚防止雨淋；</li><li>5. 涂饰工序原采用水雾除尘，现增加活性炭吸附塔进行废气处理，但存在废气跑冒现象；</li><li>6. 污水在线监控设备正常开启，并安排专人巡查管理；</li><li>7. 停止使用稀释方式降低盐度，使用脱笼转鼓降低盐度，已安装完成；</li><li>8. 含铬污泥暂存间、废机油废监测液暂存间已防渗处理，并设置标识标牌。</li></ol>
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------